

ESTACIÓN DE SOLDADO

ES3L45-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-8

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqttoff.com.ar/comunidadlusqttoff

INDICE

Advertencia

Usos y mantenimiento

Datos técnicos

Instrucciones para reemplazo de partes

Garantía

ADVERTENCIA



¡ADVERTENCIA! Al usar herramientas alimentadas por la red eléctrica, las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes, se deben seguir para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones personales y daños materiales.

Lea todo el manual detenidamente y asegúrese de saber cómo apagar la herramienta en caso de emergencia, antes de utilizarla.

Guarde estas instrucciones y otros documentos suministrados con esta herramienta para futuras consultas. El motor eléctrico ha sido diseñado solo para 220v y 240v. Siempre verifique que la fuente de alimentación corresponda al voltaje en la placa de características.

Nota: Esta herramienta tiene doble aislamiento de acuerdo con AS / NZS 60335-1, por lo tanto, no se requiere un cable a tierra.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un electricista o por un Servicio Técnico Oficial.

Nota: El doble aislamiento no reemplaza las precauciones de seguridad normales al operar esta herramienta. El sistema de aislamiento es para una mayor protección contra lesiones resultantes de una posible falla de aislamiento eléctrico dentro de la herramienta.

Usando un cable de extensión

Utilice siempre un cable de extensión aprobado adecuado para la entrada de potencia de esta herramienta. Antes de su uso, inspeccione el cable de extensión para detectar signos de daños, desgaste y envejecimiento. Reemplace el cable de extensión si está dañado o defectuoso. Cuando use un cable de extensión en un carrete, siempre desenrolle el cable por completo. El uso de un cable de extensión no adecuado para la entrada de corriente de la herramienta o que está dañado o defectuoso puede ocasionar un riesgo de incendio y descarga eléctrica.



ADVERTENCIAS GENERALES - SEGURIDAD PERSONAL

¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura. El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica (con cable) alimentada a la red o herramienta eléctrica que funciona con batería (sin cable).

ADVERTENCIA



¡ADVERTENCIA! Este producto tiene un enchufe de tres cables con conexión a tierra, debe insertarse dentro de los tres orificios toma de tierra, no cambie los enchufes ni use tres el adaptador lo hizo mal conectado a tierra.

Cuando la pistola de aire caliente o la estación de soldadura estén encendidas, su temperatura alcanza 400 ° C. No lo use cerca de gases inflamables, objetos. El calor emitido por el tubo es muy caliente, puede quemar el cuerpo, no toque la tubería caliente.

Antes de encender la pistola de aire caliente, asegúrese de que esté en un entorno seguro, no abandonar el sitio de trabajo.

Cuando la abertura de la pistola de aire caliente no instale la boquilla, el tubo de calor y la boquilla debe enfriarse. Luego instale la otra boquilla.

Compruebe que la boquilla de salida no tenga obstrucciones.

Después de usar, recuerde dejar enfriar la máquina, la manija debe ser liberada del mango, luego apague la máquina.

No use un soldador para soldar fuera del área de trabajo; No usar la máquina para limpiar el flujo residual, esto podría dañarla seriamente.

La soldadura de la máquina libera humo, por favor tenga una ventilación adecuada.

ATENCIÓN: esta herramienta debe colocarse sobre su soporte cuando no esté en uso.

Tenga cuidado al usar el aparato en lugares donde haya combustible.

No aplique en el mismo lugar durante mucho tiempo.

Tenga en cuenta que el calor puede conducirse a materiales combustibles que están fuera de visión. No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.

Esta máquina no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento. A menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso de la máquina por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la máquina.

USO Y MANTENIMIENTO

<p>TEMPERATURA DE LA PUNTA</p>	<p>La alta temperatura de soldadura puede degradar la punta. Utilizar el temperatura de soldadura más baja posible. El excelente características de recuperación térmica aseguran eficiente y efectivo soldar incluso a bajas temperaturas. Esto también protege la soldadura de elementos del daño térmico.</p>
<p>LIMPIEZA</p>	<p>Limpie la punta regularmente con una esponja de limpieza. Como óxidos y los carburos de la soldadura y el fundente pueden formar impurezas en el propina. Estas impurezas pueden provocar articulaciones defectuosas o reducir Las puntas calientan la conductividad. Al usar el soldador continuamente, asegúrese de aflojar la punta y eliminar todos los óxidos al menos una vez por semana. Esto ayuda a prevenir las convulsiones y reducción de la temperatura de la punta.</p>
<p>CUANDO NO ESTÁ EN USO</p>	<p>Nunca deje el soldador sentado a alta temperatura. enemigos largos períodos de tiempo, ya que el revestimiento de soldadura de la punta quedar cubierto de óxido, lo que puede reducir en gran medida la La conductividad térmica de la punta.</p>
<p>DESPUÉS DE USAR</p>	<p>Limpie la punta y cubra la punta con soldadura fresca.</p>


1. Cuando se usa soldador por primera vez, debe prestar atención al monitor Situación de calentamiento de la punta de hierro, espere hasta que la temperatura simplemente derrita el alambre de estaño, un capa de estaño en la parte de la punta de hierro chapado en oro, y luego la temperatura fue elevado a la temperatura requerida. Tenga en cuenta cuando trabaje la punta de hierro debe Ser a largo plazo con una capa de estaño para proteger la punta de hierro, a fin de lograr un óptimo Función de soldadura.
2. Como una capa de óxido en la superficie de la punta de hierro, dando como resultado una temperatura baja falsa punta de soldador, incapaz de derretir estaño y el estaño, de hecho, en este momento el calentamiento Los elementos con el soldador están en estado de alta temperatura. Esto sucede situación para no cegar la temperatura vuelve a subir, la aplicación de esponja limpia óxidos transparentes, como no transparentes, apague la alimentación, se suelte el soldador a temperatura ambiente, con papel de lija No.0 despejó accidentalmente óxido, luego repita la operación del primer punto de uso inicial de hierro.

3. Preste más atención al soldador en trabajos de alta temperatura de nuevo en soporte de hierro, se debe ajustar el botón de temperatura por debajo de 250 ° C stand - por uso, tiempo de espera de más de 20 minutos, apague la alimentación. De lo contrario, la soldadura Planchar a alta temperatura durante mucho tiempo. Porque entre el soporte de hierro y el soldador genera temperatura acumulada, conduce a elementos de calentamiento envejecimiento acelerado, óxido derivado de la punta del soldador, soldadura directamente debilitada, severo dará como resultado que la tuerca del tornillo de conexión se derrita del mango o elementos calefactores cortocircuito.
4. Si la punta se deforma o se produce una fuerte erosión, para reemplazar el nuevo uno. (Nota: no utilice una lima de cuchillas para eliminar los óxidos de la punta del soldador)
5. Soldadura, no le dé demasiada presión a las puntas de hierro, esto no cambiará el conductividad térmica, de lo contrario provocará daños en la punta de hierro.

DATOS TÉCNICOS


MODELO	ES3L45-8
POTENCIA	40W
VOLTAJE DE ENTRADA	AC 110V ±10% 60Hz/AC 220V~240V 50Hz
TENSIÓN DE SALIDA	24V AC
RANGO DE TEMPERATURA	200 °C~480 °C
TIPO DE VISUALIZACIÓN	AC 24V ±10% 50Hz
ESTABILIDAD A LA TEMPERATURA	LED
TENSIÓN DEL ELEMENTO DE CALEFACCIÓN	±2 °C
RESISTENCIA A TIERRA	<2ohm
VOLTAJE TERRESTRE	<2mV
PESO	1,58 kg
TEMP. DE TRABAJO	0~40 °C/32 °F~104 °F
TEMP. DE ALMACENAMIENTO	-20 °C~80 °C/-4 °F~176 °F
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO	35%~45%

DIAGRAMA DE CABLEADO

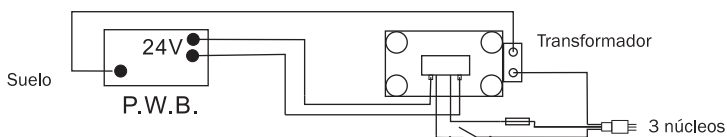

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE PARTES

1. Desatornille la tuerca No.1, y luego retire el tubo de acero No.2, seguido de quitando la punta que se va a reemplazar.
2. Para el reemplazo del elemento del núcleo de calentamiento se puede realizar desenroscandola tapa de plástico No.4, extrae suavemente el núcleo de calentamiento, elemento No.6 a lo largo con la placa de circuito n. ° 7, recuerde cuidadosamente la conexión del resorte Numero 5.
3. El núcleo de hierro de la placa de circuito de soldadura, el reemplazo de la calefacción núcleo, se puede montar bien. Tenga en cuenta que el orden de la conexión del cable de núcleo de hierro.

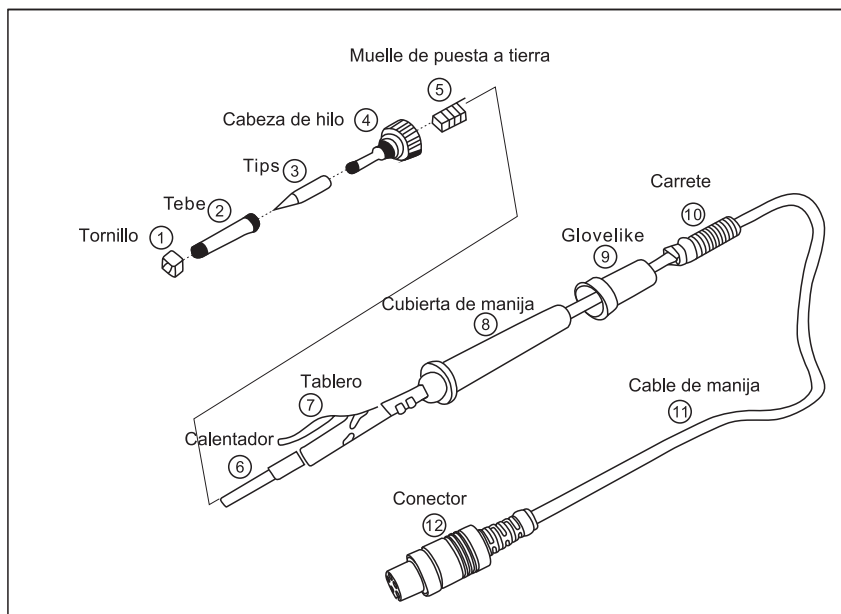

GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N° 30-71207115-8

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)
Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo
Departamento de Montevideo, Uruguay